


Manual

MIG Welder

130 A

Applies for:

Code	Model
13192	SOMI-130T

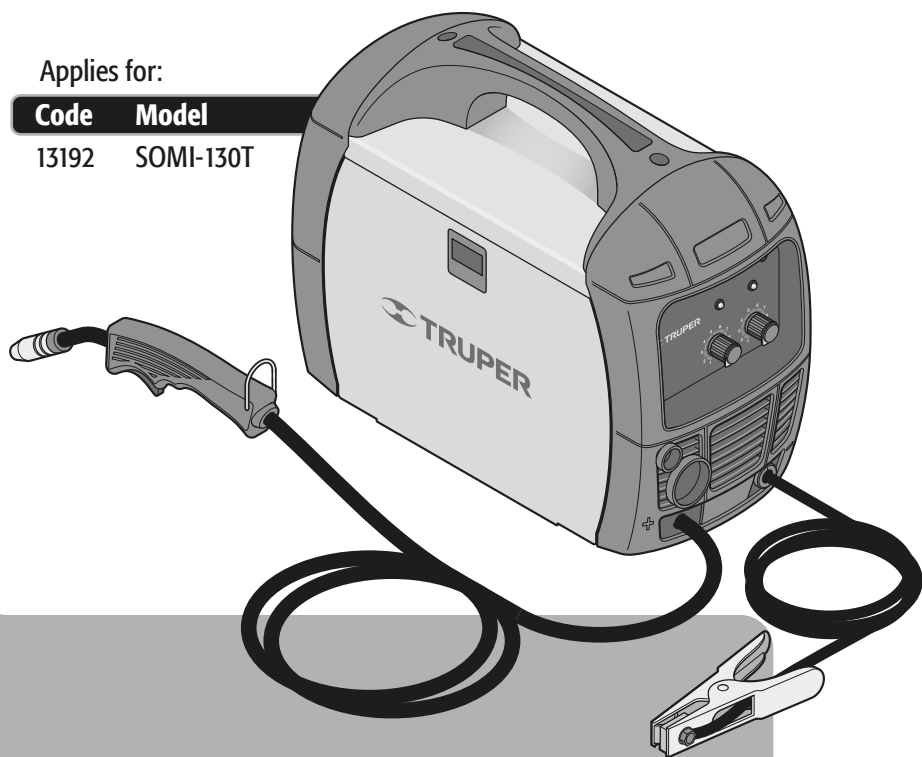

SOMI-130T



Read the user's manual thoroughly
before operating this tool.



Technical Data	3
Power Requirements	3
 General Power Tool Safety Warnings	4
 Safety Warnings for Welders	5
Parts	7
Installation	8
Start Up	12
Maintenance	16
Troubleshooting	17
Authorized Service Centers	19
Warranty Policy	20

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations



THERMAL PROTECT

When the machine overheats, the thermal protector will activate, turning the welder off and turning the LED light ALARM on. Let the welder cool for 15 minutes and turn it back on.



It is recommended to use a **12 AWG** extension cord and connect it to an **INDEPENDENT CHARGING CENTER**.



Perform periodic **MAINTENANCE** to your machine. (Page 16)

Technical specifications



SOMI-130T

Code • 13192

Description • MIG Welder

INPUT

Voltage • 127 V ~

Frequency • 60 Hz

Current • 22.6 A

Rated Input Capacity • 2.8 kVA

OUTPUT

Welding Process •

MIG / FCAW

Open Circuit Voltage •

57 V c.c.

Current Range •

30 A - 90 A c.c.

Duty Cycle •

60% - 6 minutes' work per 4 minutes' rest.

Micro wire Diameter •

0.023" - 0.031" MIG | 0.031" - 0.035" FCAW

Micro wire Speed •

59 in/min - 334.6 in/min

Cooling Type •

Fan Forced

The specified output values are given at a temperature of 68 °F .
Higher temperatures can reduce the duty cycle.

Insulation •

Class I

IP Grade •

IP21S

Conductors •

12 AWG x 3C with 221 °F insulation temperature

Power cord grips used in this product: Type "Y".

Build quality: Basic insulation

Thermal insulation on motor winding: Class F

⚠ WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a **TRUPER** Authorized Service Center. The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.

⚠ WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power Requirements

⚠ WARNING If faults or breakdowns happen. Ground connection offers a trajectory with minimum resistance for electric power. It reduces the risk of electric shock. This tool is built with a power cable with an earth conductor and a plug with ground connection. The plug shall be connected into a power outlet installed and grounded according to all local codes.

⚠ WARNING Do not modify the plug supplied. If the plug cannot be fitted to the socket, have a qualified electrician to install the suitable socket.

• When using the welder together with more tools using the same ground connect those in parallel, never connect a series.

⚠ CAUTION • The gauge of the ground conductor cable shall not be of a smaller gauge than the power supply cable.

⚠ CAUTION • Connection to the power supply shall only be carried out by a professional electrician.

⚠ CAUTION • Double check the input connection voltage stipulated in the welder nameplate matches the power supply voltage.


⚠ CAUTION • The power supply cord shall meet the following requisites:



Switch	≥30 A
Fuse (Work Rated Current)	30 A (*)
Electric Wire	≥2.5 mm ²

* The current for fuse fusion is double of its rated current.

• If extensions between the welder and the work piece are needed, the soldering cable gauge shall be increased to keep the welder energy output with a potential drop not higher than 4 V

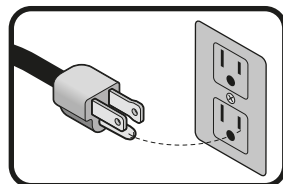



⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

Work area

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.

Distractions may cause losing control.



Electrical Safety

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.

Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.



Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes or long hair may get caught in moving parts.



If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.

Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care

Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.



Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.



Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.



Keep the cutting accessories sharp and clean.

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service

Repair the tool in a TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Welders



Protection Equipment for Welding

⚠ WARNING • Wear welding helmet to protect your eyes and face when working with the welder. Double check the shadow lens of the welding helmet is right for the welding process to carry out. 

⚠ CAUTION • Use welders' hide gloves. Also hide breastplate and leggings. 

- Wear sturdy clothes and long sleeves made of flame resistant materials like wool or leather.
- Use special screens or curtains to insulate the work place and protect passersby from sparks, glare and slag originated in the welding process.
- Benches and work tables where the work pieces' rest shall have orifices or slots that let pass easily residues originated by the soldering process.

To Prevent Electric Shock

⚠ CAUTION • Verify there is a safe connection of the input and output cables. The cables shall be correctly insulated and the connections in good repair (check and eliminate any possibility of short circuit). 

⚠ CAUTION • Double check the welder has a trusted ground connection.

⚠ CAUTION • Do not expose the welder to rain or humidity conditions.

⚠ CAUTION • Keep yourself insulated from the work piece and ground stepping dry insulated mats.

⚠ DANGER • For no reason at all touch the two poles in the welder circuit (stick and work piece).

⚠ WARNING • Do not try to adjust the welder voltage when soldering.

⚠ CAUTION • Connect the ground clamp to the work piece as close as possible to the welding zone to prevent the current flow through long distances, thus eliminating the possibility of short circuit.

To Prevent Health Hazards

⚠ WARNING • Vapors and gases produced while doing welding jobs are dangerous to your health. Work in well ventilated places or with adequate ventilation systems. 

⚠ WARNING • Do not breath smoke or gas come out from the welding process. Keep your head away from the fumes.

⚠ DANGER • If ventilation is poor use an adequate autonomous breathing device. The protection gases generated during the welding job may displace air and cause fatal accidents.

⚠ CAUTION • Do not operate the welder close to degreasing substances, cleaner or spray cans. Heat and radiation in the welding process may react with the vapors and create toxic gases.

⚠ CAUTION • Avoid welding metals covered with lead, zinc or cadmium. These materials generate toxic gases. Otherwise, remove the covering from the welding are. double check the area is well ventilated or use an adequate autonomous breathing device.

To Prevent Fire

⚠ CAUTION • Always have handy a fire extinguisher in good working conditions. 

⚠ WARNING • There shall not be flammable or explosive materials in the work area (not closer than 36 feet). Do not carry out welding jobs in places where sparks may reach or fall onto flammable or explosive materials. 

To Prevent Injuries and Accidents

⚠ WARNING • Risk of electric shock: An electric shock coming from the welder electrode may cause death. 

Do not weld when raining or snowing. Do not touch the electrode with bare hands. Do not wear wet or damaged gloves. Personal protection against electric shock: insulate from the work piece. Do not open the equipment enclosure. Do not weld drums or any other closed container.

⚠ WARNING • Welding sparks may cause explosions or fire. 

⚠ WARNING • Arc generated risks: Arc radiation may burn your eyes and damage the skin. Wear helmet and protection goggles. Use ear protection. Wear protection clothes to protect the skin up to your neck. Always use full body protection. 

⚠ WARNING • Risk induced by electro-magnetic fields: When welding, the current produces electro-magnetic fields.  Do not use the power source if having medical implants. Never roll soldering cables around the waist. Join and set parallel the two soldering cables so that the fields will counteract in each other.

⚠ WARNING • Do not use the welder power source to de-ice pipes.

⚠ CAUTION • Never allow unexperienced people disassemble or regulate the welder.

⚠ WARNING • Double check that both the operator and the welder are out of the reach of sparks and residue originated by the welding process.

- To operate the welder, it shall be set in a place protected from sun or rain. Away from places where violent vibration is present.
- Store the welder in a place with no humidity with a temperature range of -13 °F to +131 °F
- There shall be a 20" free space around the welder to assure good ventilation.

⚠ CAUTION • Double check there is no foreign metal object inside the welder.

⚠ WARNING • If there are issues with the welder the operator cannot solve making the adjustments needed for a good welding job shall be solved in a  TRUPER Authorized Service Center. For no reason at all try to open the welder carcass to carry out any type of maintenance.

Gas Handling

- Gas used in the welding processes are inert gases that do not react under normal conditions. The gases are colorless, odorless and tasteless.
- Do not ignite or support combustion.

⚠ CAUTION • These gases displace air, so they can cause asphyxia when confined or poorly ventilated atmospheres.

⚠ WARNING • Do not use the welder in enclosed spaces or poorly ventilated. Otherwise the operator may be seasick, faint or could die because of lack of oxygen.

Gas connections

⚠ CAUTION • Make sure all connections, hoses and gaskets are in good condition. Replace any one damaged immediately.

⚠ CAUTION • Make sure all threads and connections are clean and free of oil and grease. Oils and greases in contact with pressurized gases may be explosive.

- When making the connections make sure they are tight.

⚠ CAUTION • Use soapy water to detect any leakage and correct it before turning on the welder.



Use of Compressed Gas Cylinders

⚠ WARNING • Compressed gas cylinders are widely used in many soldering processes. If not stored, handled, inspected and used properly, the compressed gas cylinders may be fatal. They explode or turn into missiles with such force they can even break brick walls.

⚠ CAUTION • Inspect the cylinders for outer corrosion, indentations, lumps, holes or wells. If not sure if some imperfection is acceptable under these guidelines, stop using the cylinder! Read the gas safety sheet before using it.

⚠ CAUTION • Many compressed gas cylinders not only represent physical hazard but are also a health hazard. Be sure you are aware of the health dangers and how to protect yourself. Always follow the caution measures about use and handling instructed in the safety sheet.

⚠ CAUTION • Never place the cylinders close to heat sources or open flame that could turn into an electric circuit. Do not use the cylinder to be source of ground while in the electric soldering process.

⚠ WARNING • Wear protective lenses and mask when connecting and disconnecting the gauges and lines to the cylinder.

⚠ CAUTION • Close the cylinder valve to release the pressure before removing the gauge and when the cylinder is not in use. Cylinders shall be stored with a visible identification and the protection cap set on the valve.

⚠ CAUTION • Before using a new cylinder purge the gas. Stand aside the cylinder valve, never in front. Quickly open and close the valve to expel any foreign matter housed in the valve before setting the gas gauge in the cylinder.

- Adjust the pressure correctly not to waste gas. If the gauges show extreme pressure make it right immediately.

⚠ CAUTION • Purge the whole system after each use. DO NOT disconnect the equipment when the cylinder valves are open.

- In case of gas leak move the cylinder to an open zone and report immediately to the supervisor and/ or Civil Protection Crews.

GMAW / FCAW Welder

GMAW Welders


- The GMAW welders work with an electric arc produced between the continuous electrode (micro wire) and the work pieces. The arc stays protected from the surrounding atmosphere by inert gas expelled at the same time than the electrode while the weld is carried out.

Micro wire welding has the following characteristics:

- The arc generates easily. It is stable during the welding process and produces a good welding bead.
- The bead stays protected against oxide and cracking because of its low hydrogen contents.
- The thin electrode lessens the possibility or distort the work piece.
- It saves energy and materials with high efficiency in product, lowering operation costs.
- Highly concentrated heat in the arc with strong flux penetration, few welding layers and high flux index of the electrode.
- It can make high speed soldering with no slag due to not being necessary to remove slag. Multiple layers soldering jobs are finished in less time.
- Soldering can be carried out in any position.
- Adequate to solder sweet steel or steel alloy.
- Perfect protection function against overheating.
- Adequate for automobile manufacture, ship construction, mechanical industry, etc.

FCAW Welders

- FCAW welders also work with an electric arc produced between the continuous electrode (micro wire) and the work pieces. It does not require gas because the arc stays protected from the surrounding atmosphere by the gas produced in the electrode core during the combustion while welding.

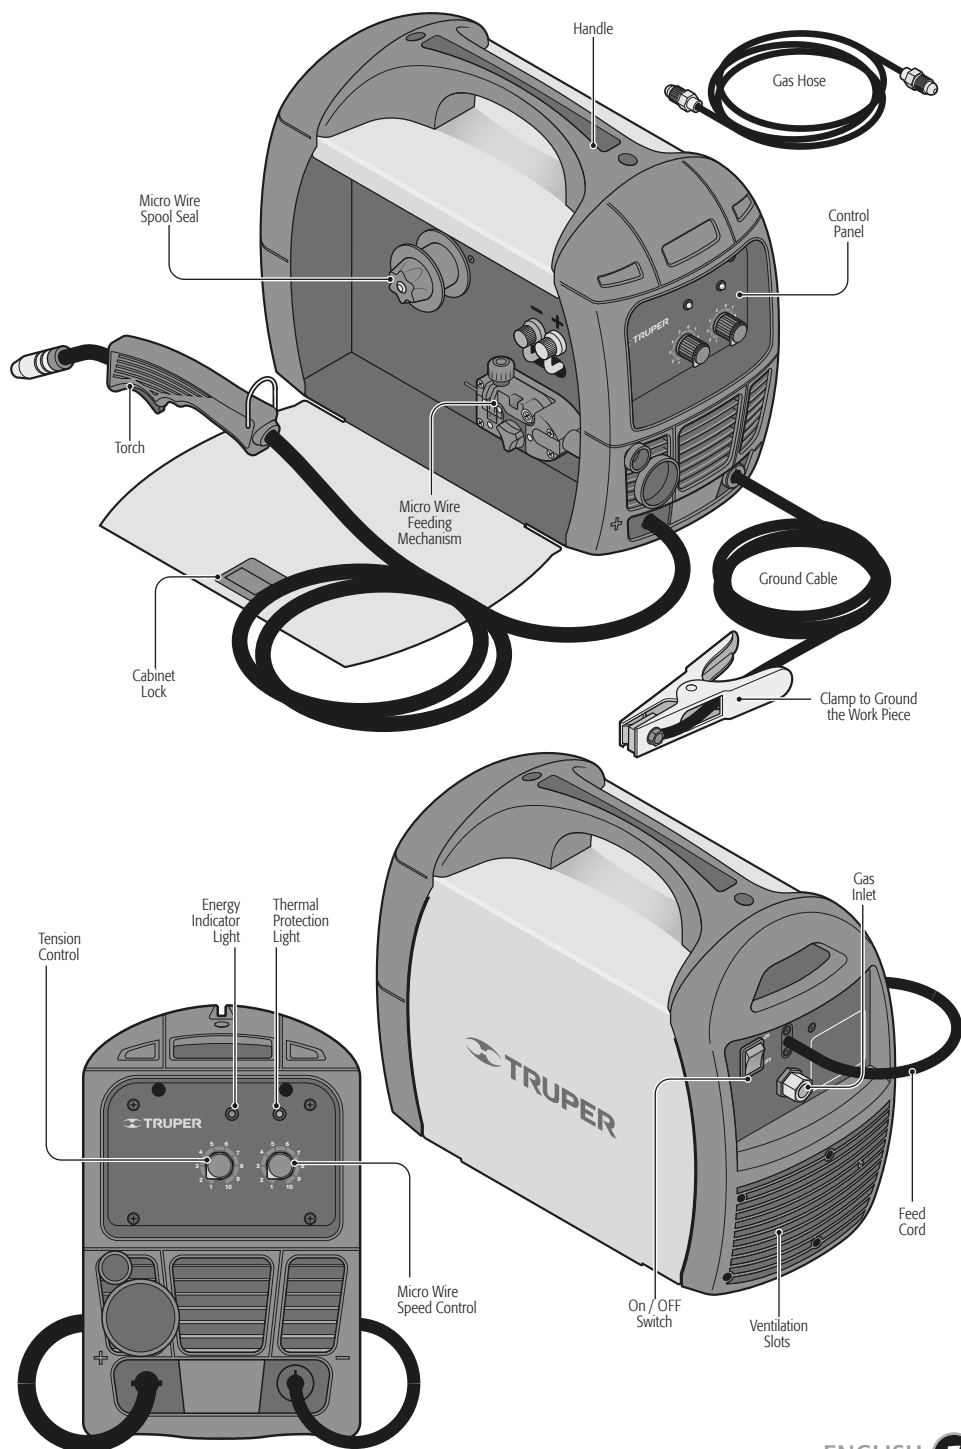

Gas Cylinder (MIG)

⚠ CAUTION • Use care not to damage or put at risk the valve or the gas cylinder. Cylinders may explode if damaged.



• Set the gas cylinder close to the welder and in a safe place to prevent it from falling.

⚠ CAUTION • Pay attention and follow all the indications and warnings in these instructions when making connections.

• Purge the cylinder as indicated in page 6, in "Gas Cylinder Handling".

• Cylinders containing CO₂ are made with valves that can be screwed in directly to the gauges. The cylinders containing Argon gas or Argon gas mix need a rounded tip adapter (A) to connect the gauge.

• Tighten the gauge connection to the cylinder valve using a spanner.

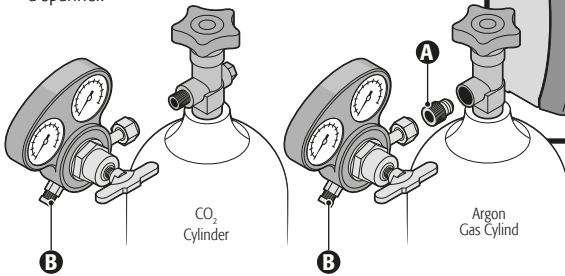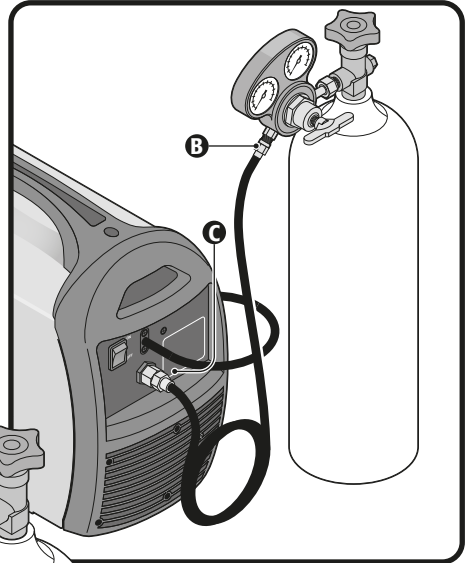

Gas Connection (MIG)

• Connect one end of the hose into the gauge outlet (B) and the other end into the gas inlet in the welder (C). Tighten both connections to assure the system is perfectly sealed.

• Before opening the cylinder valve, close the regulator valve turning counterclockwise. When opening the cylinder valve, double check the gauge is not pointing towards you.

• Set the gauge flow rate to 1.32 gal/min - 2.11 gal/min. The flow rate depends of the material to be soldered and wind rates that could alter the gas flow.

• To solder low carbon steel and most of the jobs, use CO₂ even though it expels a lot of weld spatter.

• CO₂ mixed with Argon reduces the weld spatters while working.

• To weld aluminum, use Argon Gas.

⚠ CAUTION • The micro wire welder can be used with or without gas depending on the job requirements or the type of micro wire used:

• Solid micro wire (GMAW). Gas is needed to protect the electric arc.


• Flux core micro wire (FCAW). No gas is required because the wire core combustion releases the gases necessary to protect the electric arc.

⚠ CAUTION

For best results, it is recommended to use original Truper brand parts and accessories, such as: AN-SOMI-130, BOQ-SOMI-130/210, TOB-SOMI-130/210, P-SOMI

Micro Wire Spool

- ⚠ CAUTION** • Turn off and disconnect the welder before opening the cabinet door.
- Push the cabinet locks upwards (**I**) to open and gain access to the micro wire feeding system.
 - Loosen the fastener knob (**J**) remove the knob, the spring (**O**) and the fastener (**N**) from its axis (**K**).
 - Install the micro wire spool (**L**) into the axis.
 - Set back the fastener (**N**), then the spring into the axis (**K**) and tighten with the knob (**J**) enough so that the micro wire spool turns freely.
 - Using pliers release the micro wire tip from the spool notch. Double check the micro wire sticks out from the lower part of the spool towards the micro wire feeding mechanism (**M**).
 - Check the micro wire tip is not crooked, bent or it has alterations or burrs. Cut if necessary in order to have a straight and flawless tip.


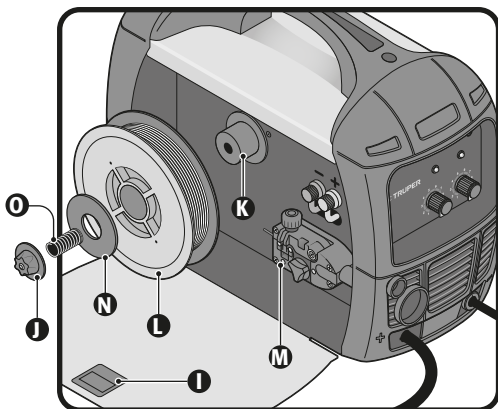


- The micro wire diameter is dependent of the thickness or the material to weld. Small micro wire diameter allows working with low energy range, deliver less material into the weld and are easy to control, whilst larger micro wire diameter require more energy to flux the electrode, deliver more material into the weld and are difficult to control.
- The welder can use wires made of different materials and characteristics, like solid wire for gas welding, core wires for gasless welding or aluminum wire to weld on aluminum. Before installing into the welder, read the manufacturer specifications of the spool to verify the micro wire is adequate for the job.


- ⚠ CAUTION** • Double check the diameter of torch contact nozzle matches the micro wire diameter installed in the welder. Otherwise, the micro wire flow can get blocked.

Micro Wire Feed

1. Loosen the fastening knob (A) from the wire feeding mechanism.
 2. Lower the adjusting knob to release the rod cover.
 3. Lift the rod cover (G) and fit at least 12" wire (H) into the wire feeding mechanism guide.
 4. Lower the rod cover. Close and tighten the feeding adjusting rod of the wire feeding mechanism.
 - The feeding rod is built with 2 notches for wire measuring 0.023" and 0.031"
 - To select the notch, remove the feeding rod cover turning half-a turn in a clockwise direction.
 - Remove the rod and set it back aligning the selected notch with the micro wire path.
- Hold the torch to remove the nozzle (I) unscrewing carefully.
 - Then, unscrew the contact nozzle (J) to remove and release the torch.
 - Verify the welder switch is in the OFF position and the ground clamp is away from the torch tip.
 - Connect the welder to the power supply and turn the welder ON.
 - Set the micro wire speed knob into position 5 or 6.
 - Untangle the entire torch cable to have it as straight as possible and press the torch trigger (K). The micro wire (L) will be fed through the cable and the torch. Allow the micro wire sticks out approximately 4" through the torch outlet.
 - Turn off and disconnect the welder from the power supply.
 - Slide the contact nozzle over the micro wire and tighten back in place.
 - Slide the nozzle through the micro wire and screw carefully into the torch outlet.

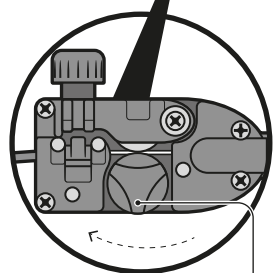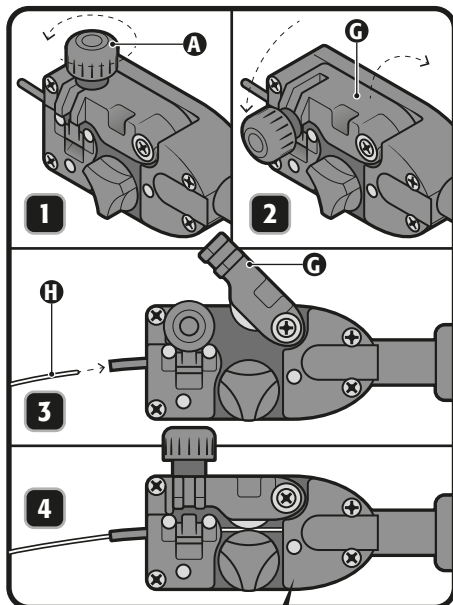


Rod Cover

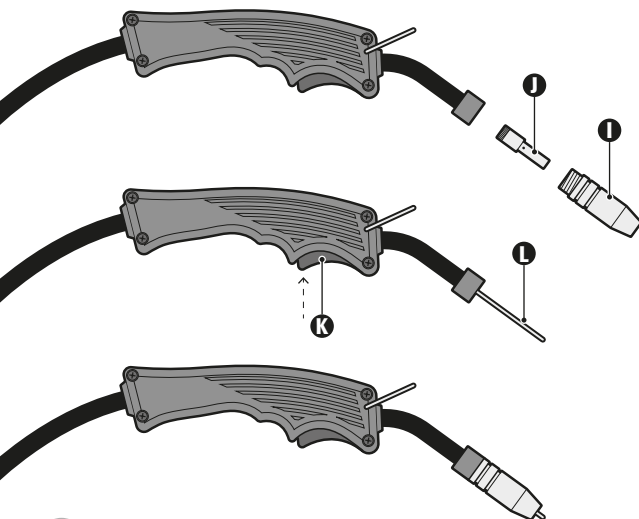

Micro Wire Feeding Rhythm


- Connect the welder to the power supply and turn on the welder switch to verify the micro wire feeding rhythm.
- The micro wire speed towards the torch is controlled from the control panel using the Micro Wire Speed Control (**K**).
- Regardless of the selected speed, the micro wire shall be fed continuously and shall stop immediately upon releasing the torch trigger. If the micro wire shows problems to stick out or it does not stop after releasing the torch trigger, follow the following adjustments:
- Adjust pressure on the micro wire using the tension knob (**L**). Consider that excessive pressure hinders the micro wire feed, thus insufficient pressure cannot push the micro wire.
- Tighten the spool knob (**M**). If the knob is too loose the spool could keep on rotating after releasing the torch trigger and the micro wire speed would not stop immediately.
- Keep in mind the torch cable shall be completely unrolled so that the micro wire can circulate correctly.
- Depending on the job, cut the remaining micro wire so that it sticks out 0.31" to 0.39" from the contact nozzle.
- Close the cabinet. The welder is ready to work.

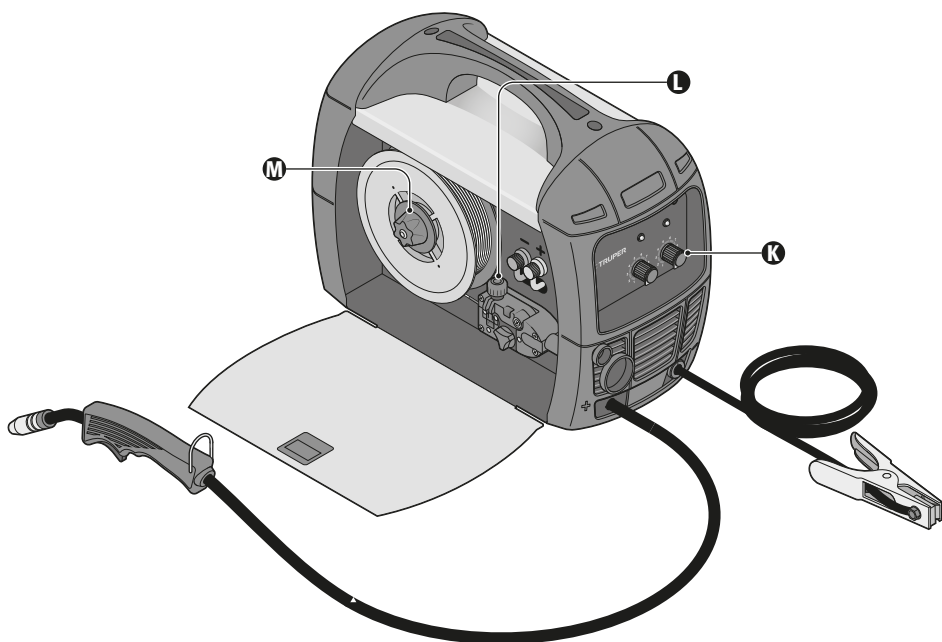

Connection Configurations

⚠ CAUTION • All the connections in the control panel shall be fully tightened in their respective power outlet. Secure the connections turning in a clockwise direction.

• The electrode polarity can be modified depending of the soldering job requirements or needs. Remember making tests in scrap material to define the right configuration before working on the work piece.

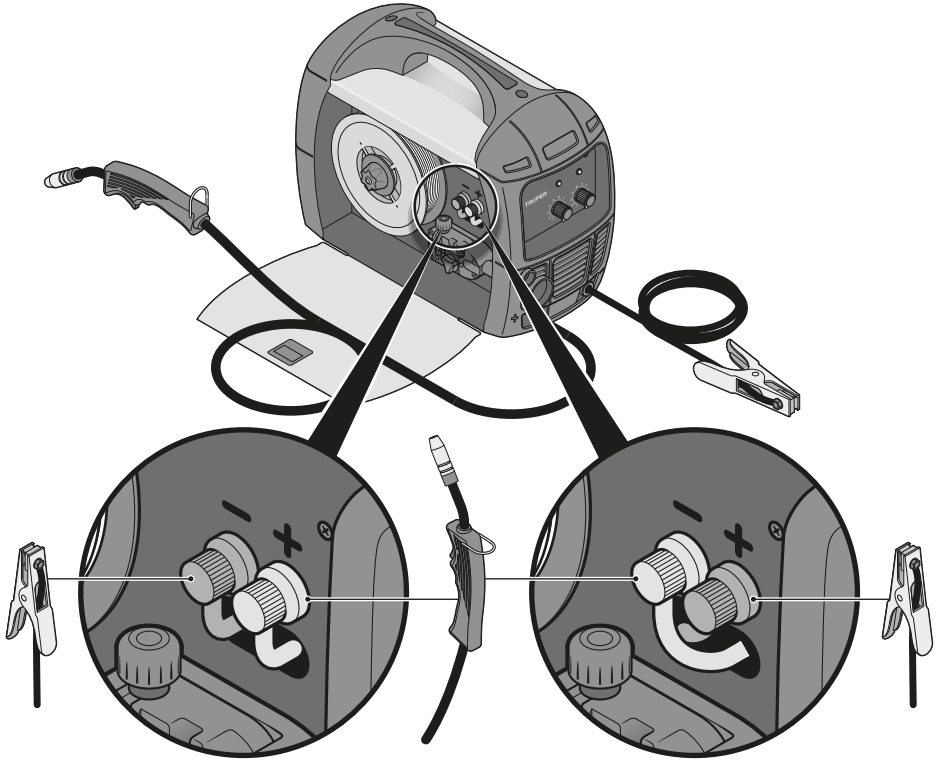MIG/FCAW Welding

Ground clamp connection into the negative terminal and torch connection (red) into the positive terminal. The electrode receives the highest warming. Recommended for gas welding and solid micro wire.


Torch connection (red) into the negative terminal and ground clamp connection into the positive terminal. The work piece receives the highest warming. Recommended for gasless and core micro wire.

Turning On

- Turn ON the general switch (A) located in the back side of the welder.
- When the ON light is on (B) the internal fan will start running.



Adjustments

- As a general rule, low current requires feeding the micro wire in low speed. If increasing the work current is necessary, increase the micro wire speed as well.
- To set up the work current use the tension control (C).
- To configure the micro wire outlet speed, use the micro wire speed control (D).
- Remember to make tests in scrap material with the same characteristics as the final material to determine the right configuration for the job. Aside from current and micro wire speed there are other factors intervening in the welding performance, like the wire diameter and characteristics, the distance between the nozzle and the work material, the torch angle and the amount of gas delivered.

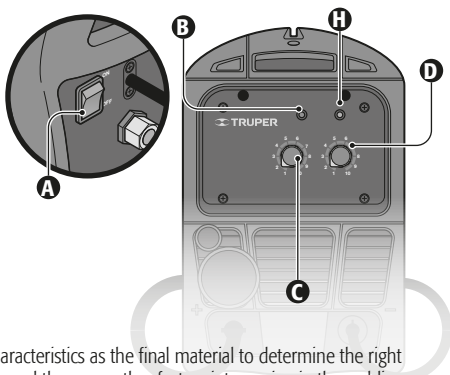

Equivalence table (voltage and current selector)


Use this control to select the appropriate voltage or current for the job to be performed, from a minimum value (position 1) to a maximum value (position 10).

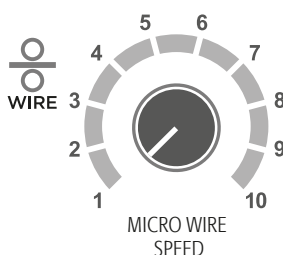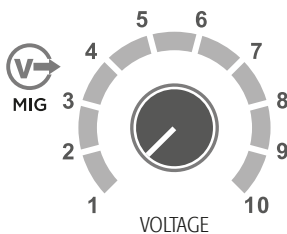

SOMI-130T		
Knob value	Output voltage (V)	Output Current (A)
1	15.50	30.0
2	15.95	39.0
3	16.05	41.0
4	16.15	43.0
5	16.35	47.0
6	16.85	57.0
7	17.25	65.0
8	17.75	75.0
9	18.25	85.0
10	18.50	90.0

Operation

- To assure the flowing of the electric circuit clean 0.7" to 1.2" around the zone where the grounding clamp will be connected and around the zone to be welded to the work pieces.
- Connect the grounding clamp to the work piece or to the work table where the work piece will be supported.
- Connect the welder to the power supply.
- Once the welder is properly installed, connected and set up and all the safety measures have been taken you may start the welding job.
- Wear the welders' helmet to start welding. 
- Hold the torch with your hand and point the contact nozzle towards the slot to be welded. Use a 30° angle approximately to be able to see the contact point between the electrode and the work piece.
- Put the welder's helmet down.
- Make contact with the micro wire tip onto the work piece while pressing the torch trigger. The current will generate the electric arc (E) between the work piece and the micro wire (F).
- With the FCAW soldering, while the micro wire is fed, the gas (G) is released to protect the arc.
- To stop the job, release the torch trigger. The current will stop passing, the micro wire will stop as well as the gas flow.

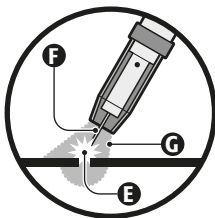


Overload Protection


- The welder is built with a thermal protection to guard against overload. When an overload strikes, the welder will automatically turn off and the overload light (H) will light up. Allow the unit to cool down. The thermal protector will restart the unit when the temperature is back to safe limits.

Basic Weld Joint Types

1. Between thick sheets with a space between the joint to weld requiring more supply of material into the joint. Making a circular movement with the nozzle is recommended.
2. Between thin sheets with no space between the joint to weld. A lineal and continuous movement with the nozzle is recommended to prevent warping the material.
3. Between thin overlapping sheets with previously drilled orifices.

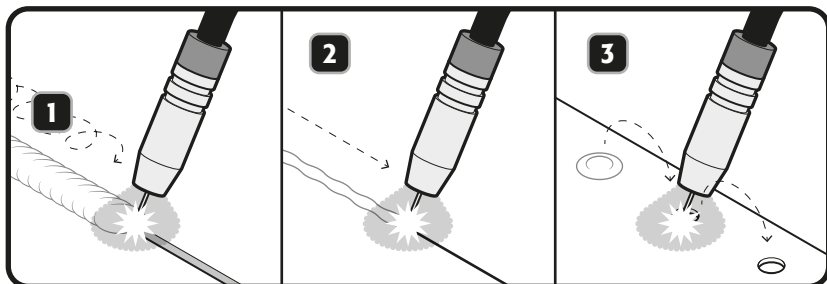

Welding Examples

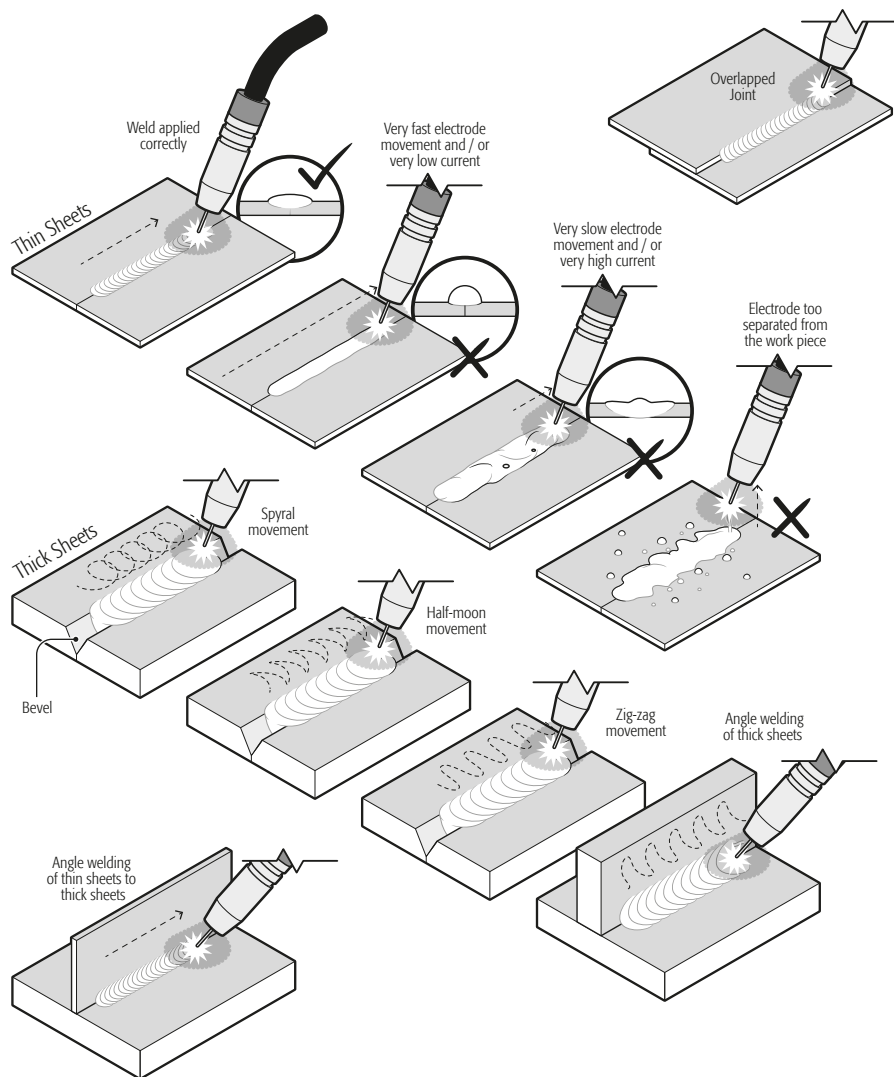

• The right use and good maintenance extend the useful life of the welder.


- CAUTION** • Only qualified staff shall carry out repairs. Visit a **TRUPER**® Authorized Service Center to repair the welder and purchase supplies or accessories.
- Before carrying out any type of repairs, cut first the power supply.
 - Check regularly the inlet and outlet cables are firmly connected and are not exposed. Any abnormality shall be repaired immediately.

Storage

• If the welder will be stored for long periods of time, it shall be stored in a dry and well ventilated place to prevent entry of humidity, oxide, or toxic gases. The storing temperature can be -13 °F to +131 °F and relative humidity shall not be above 90%.


Nozzle

- The nozzle (**D**) shall be clean and free of spills. Spills accumulation inside the nozzle may cause an electric discharge in the contact tip and can blow a fuse in the circuit board or very expensive repairs in the machine. To keep the contact tip free of spills and know how to remove it and replace it.
- Apply anti-adherence ointment to the nozzle before starting welding.

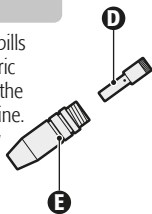

Micro Wire Feeding Mechanism

- Verify regularly the micro wire feeding mechanism. Cleaning the feeding rod notches (**A**) is indispensable to get a good job. Clean the rods once a week, especially the feeding rod notch. Eliminate any dust accumulation found.

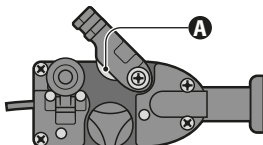

Contact Tip

- The contact tip (**E**) is a consumable element and shall be replaced when the orifice enlarges or changes shape. The contact tip shall be free of spills to allow the gas to flow correctly.

Cleansing

CAUTION Cut the power supply each time you clean the dust.

- To remove dust from the tool, use dry compressed air (use a compressor or a bellow) to remove dust from inside the machine.
- If there is grease adhered clean with a piece of cloth.
- The machine shall be cleaned thoroughly once a year if in good maintenance conditions and each three month if it has important much accumulations.
- Check regularly the welder input and output cables to guarantee they are properly connected and prevent they are exposed. This checkup shall be carried out once a month when fixed and each time they have to be removed.

Symbology

- == Direct current
- Manual electric arc welding with coated electrode

Input circuit, symbol for single-phase alternating current and rated frequency (60 Hz)

× Duty cycle symbol (service factor)

I_2 Nominal welding current symbol.

U_2 Conventional load voltage symbol.

$U_{0...V}$ Rated open circuit voltage.

$U_{r...V}$ Reduced open circuit rated voltage in the case of a voltage reduction device.

$U_{1...V}$ Rated supply voltage

$M_{max...A}$ Maximum rated power current

$M_{eff...A}$ Maximum effective power current

$M_{eff...A}$

IP Protection grade (solid objects and water submersion)

(1) ~ $\frac{1}{12}$ Static frequency single-phase transformer-rectifier.

Alternate current symbol

Tungsten inert gas welding

SMAW Manual electric arc welding with coated electrodes

TIG Arc welding system with gaseous protection.

Inert metal – active gas welding, including the use of flux core

Problem	Cause	Solution
The energy source is interrupted.	• The overload protector is activated due to overheating.	• Energy is reestablished automatically when the unit is back to the adequate temperature. After 15 minutes approximately.
There is no soldering current.	• Blown rectifier. • Bad connection between the clamp and the work piece. • The ground line is broken. • The torch line is broken.	• Go to a  TRUPER® Authorized Service Center. • Clean and polish the contact surface and the area around the weld. • Replace the ground line. • Replace the torch.
The micro wire feeding mechanism is not working and the indicating light is on.	• Damaged feeding mechanism.	• Go to a  TRUPER® Authorized Service Center.
The micro wire is not fed even though the spool turns.	• The pressure rod is not well adjusted. • Residue accumulation in the torch inner cover. • Nozzle and / or contact tip are dirty or defective. • Malformed micro wire.	• Adjust the rod pressure. • Clean the covering with compressed air. See page 16. • Clean or replace if necessary. • Check the spool tension and adjust if necessary.
The micro wire is fed in an uneven way.	• Residue accumulation in the torch inner cover. • Nozzle and / or contact tip are dirty or defective. • The notch in the feeding rod is dirty. • The notch in the feeding rod is damaged. • The pressure rod is not well adjusted.	• Clean the covering with compressed air. See page 15. • Clean or replace if necessary. • Clean the feeding rod. • Replace the feeding rod. • Adjust the rod pressure.
The arc is not stable.	• Control and connections set up in the control panel is incorrect. • Debris in the welding area. • Worn or defective nozzle.	• Check and correct set up. • Clean and polish the work pieces. • Replace the nozzle.
Pores are generated in the weld.	• There is no gas flow. • The nozzle is clogged. • Air gusts dissipate gas. • Debris in the welding area. • The torch is too far or the working angle is wrong. • Gas leak. • Defective electro-valve.	• Open the gas cylinder, regulate the gas valve. • Clean or replace if necessary. • Place a screen in the work area or increase the gas flow. • Clean and polish the work pieces. • Correct the distance between the nozzle and the work piece (from 0.3" to 0.4"). • Check all the gas connections. Tighten all the joints. • Go to a  TRUPER® Authorized Service Center to clean or replace.
The electrode sticks to the nozzle.	• Worn or defective nozzle. • The micro wire is warped. • The micro wire speed is too slow.	• Replace the nozzle. • Adjust the rod tension. • Increase the micro wire speed.
The welding pearl is irregular.	• The torch is in an incorrect working position. • The micro wire is adhered to the soldering point.	• Correct the angle and direction of the torch when welding. • Adjust the speed set up of micro wire and current.

Problem	Cause	Solution
The welding pearl is very narrow and bulky.	• Welding current is too low. • Welding speed is too fast.	• Increase the speed and current to the micro wire. • Move the torch slower and / or make circular movements or zig zag movements with the nozzle.
The welding pearl is too wide.	• Welding current is too high. • Welding speed is too slow. • The arc is too long.	• Diminish the micro wire current and speed . • Move the torch faster and / or make less circular movements or zig zag movements with the nozzle. • Correct the distance between the nozzle and the work piece (from 0.3" to 0.4").
The weld has low penetration.	• Welding speed is too slow. • The arc is too long.	• Increase the speed and current to the micro wire. • Correct the distance between the nozzle and the work piece (from 0.3" to 0.4").
The weld has too penetration.	• Welding current is too high. • Welding speed is too slow. • The arc is too long.	• Decrease the speed and current to the micro wire. • Move the torch faster and / or don't make circular movements or zig zag movements with the nozzle. • Correct the distance between the nozzle and the work piece (from 0.3" to 0.4").

If after all the recommended actions have been carried out the problems persist, contact a  **TRUPER®** Authorized Service Center.

In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 613 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 50700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 25

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5795

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAVARRIT **HERRAMIENTAS DE TEPEC**
MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPEC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 555 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA, C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y Mulsay,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Code	Model	Brand
13192	SOMI-130T	 TRUPER®

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by **Truper®**. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

**1
YEAR**

Stamp of the business. Delivery date:



1
AÑO

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por **Truper®**. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Código	Modelo	Marca
13192	SOMI-130T	 TRUPER

— 20 —

018
T808
A

'000'

15,

22,

7

OT

'05

7

'010'

MAJE

IV

NAY.

DO,

300,

LA,

DAL,

70, 1A

TABLE 1

RAL.

OME,

SAY,

OL

Problema	Causa	Solución
La gota de soldo es muy angosta y abultada.	• La corriente de soldo es demasiado baja. • La velocidad de soldo es muy rápida.	• Aumente la corriente y velocidad del microalambre. • Desplace la antorcha más despacio y/o haga movimientos circulares o en zigzag con la boquilla.
La gota de soldo es muy ancha.	• La corriente de soldo es demasiado alta. • La velocidad de soldo es muy lenta.	• Disminuya la corriente y velocidad del microalambre. • Desplace la antorcha más rápido y/o haga menos movimientos circulares o en zigzag con la boquilla.
La soldadura tiene poca penetración.	• La corriente de soldo es demasiado baja. • El arco es demasiado largo.	• Aumente la corriente y velocidad del microalambre. • Corrija la distancia entre la boquilla y la pieza de trabajo (de 8 mm a 10 mm).
La soldadura tiene demasiada penetración.	• La corriente de soldo es demasiado alta. • La velocidad de soldo es muy lenta.	• Disminuya la corriente y velocidad del microalambre. • Desplace la antorcha más rápido. No realice movimientos circulares o en zigzag con la boquilla.

Si los problemas persisten a pesar de realizar las acciones correctivas recomendadas, contacte a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**.

Solución de problemas



Solución

Causa

Problema

Se interrumpe la fuente de energía.

- El protector de sobrecarga está activado por un sobrecalentamiento.
- La energía es reestablecida automáticamente cuando la unidad regresa a una temperatura adecuada, aproximadamente después de 15 min.

No hay corriente de soldado.

- Rectificador fundido.
- Mala conexión de la pinza con la pieza de trabajo.
- La línea a tierra está rota.
- La línea de la antorcha está rota.

Mecanismo de alimentación de microalambre no opera y la luz indicadora de energía está encendida

- Mecanismo de alimentación dañado.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

TRUPER

- Limpie y pula la superficie de contacto y el área alrededor de la soldadura.
- Reemplace la línea a tierra.
- Reemplace la antorcha.

El microalambre no es alimentado a pesar de que el cable se gira.

- El rodillo de presión no está bien ajustado.
- Acumulación de residuos en el recubrimiento interno de la antorcha.
- Boquilla y/o punta de contacto sucias o defectuosas.
- Microalambre deformado.

- Revise la tensión del cable y ajuste de ser necesario.

El microalambre es alimentado de manera dispersa.

- Acumulación de residuos en el recubrimiento interno de la antorcha.
- Tobera y/o boquilla de contacto sucias o defectuosas.
- La muesca del rodillo alimentador está sucia.
- Limpie el rodillo alimentador.
- Reemplace el rodillo alimentador.
- Ajuste la presión del rodillo.

El arco es inestable.

- La configuración de controles y conexiones en el panel de control es incorrecta.
- Impurezas en el área de soldadura.
- Boquilla gastada o defectuosa.

Se generan poros en la soldadura.

- No hay flujo de gas.
- La tobera está tapada.
- Hay ráfagas de aire que disipan el gas.
- Impurezas en el área de soldadura.
- La antorcha está muy alejada o tiene un ángulo de trabajo incorrecto.
- Fuga de gas.
- Electro-válvula defectuosa.

El electrodos se pega a la tobera.

- Tobera gastada o defectuosa.
- Microalambre deformado.
- La velocidad del microalambre es muy lenta.

La gota de soldadura es irregular.

- La antorcha tiene una posición de trabajo incorrecto.
- El microalambre se pega al punto de soldadura.

El electrodos se pega a la tobera.

- Tobera gastada o defectuosa.
- Microalambre deformado.
- La velocidad del microalambre es muy lenta.

La gota de soldadura es irregular.

- La antorcha tiene una posición de trabajo incorrecto.
- El microalambre se pega al punto de soldadura.


TRUPER

- Abra el cilindro de gas, regule la válvula de gas.
- Limpie o reemplace de ser necesario.
- Coloque una pantalla en el área de trabajo o aumente el flujo de gas.
- Limpie y pula las piezas de trabajo.
- Corrija la distancia entre la boquilla y la pieza de trabajo (de 8 mm a 10 mm).
- Revise todas las conexiones de gas, apriete todas las uniones.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado

Mantenimiento


Mecanismo de alimentación de microalambre

• Verifique regularmente el mecanismo de alimentación de microalambre. La limpieza de las muescas del rodillo alimentador (A) es indispensable para conseguir un buen trabajo. Limpie los rodillos una vez por semana, elimine cualquier acumulación de polvo.

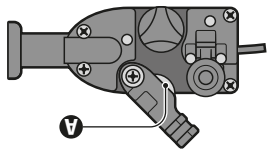

Boquilla de contacto

• La boquilla de contacto (E) es un elemento consumible y se debe cambiar cuando el orificio se agranda o cambia de forma. La punta de contacto debe mantenerse libre de salpicaduras para permitir que el gas fluya correctamente.

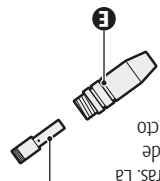

Limpieza

¡ATENCIÓN Cada vez que limpie el polvo debe cortar el suministro eléctrico.

- Para retirar el polvo de la herramienta se debe utilizar aire comprimido seco (utilice un compresor o un fuelle) para retirar el polvo dentro de la máquina.
- En caso que exista grasa adherida, se debe limpiar con un trapo.
- La máquina se debe limpiar minuciosamente una vez al año, si es que está en buenas condiciones de mantenimiento, y cada tres meses en caso que tenga importante acumulación de suciedad.
- Revise de manera regular los cables de entrada y salida de la soldadora para garantizar que estén bien conectados y evitar que estén expuestos. Esta revisión se debe hacer una vez al mes cuando están fijos y cada vez que se tengan que retirar.

Tobera

• La tobera (D) debe estar limpia y libre de salpicaduras. La acumulación de salpicaduras dentro de la tobera puede ocasionar una descarga eléctrica en la punta de contacto y puede fundir un fusible en el circuito impreso o reparaciones muy caras de la máquina. Para mantener la punta de contacto libre de salpicaduras y saber como reemplazarla y reemplazarla.

- Aplique ungüento anti adherencias a la tobera antes de comenzar a soldar.


Almacenamiento

• En caso que la soldadora sea almacenada por un largo periodo de tiempo, se debe mantener en un sitio seco y bien ventilado para evitar que le entre humedad, óxido o gases tóxicos. La temperatura de almacenaje podrá ser de -25 °C a +55 °C, y la humedad relativa no debe ser superior a 90%.

¡ATENCIÓN • Sólo personal calificado debe hacer las reparaciones. Se recomienda visitar un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** para reparar la soldadora, adquirir suministros o accesorios.


- Antes de realizar cualquier tipo de reparación se debe cortar primero el suministro eléctrico.
- Revise con regularidad que los cables de entrada y salida estén firmemente conectados y no estén expuestos, cualquier anomalía debe ser reparada inmediatamente.

Simbología

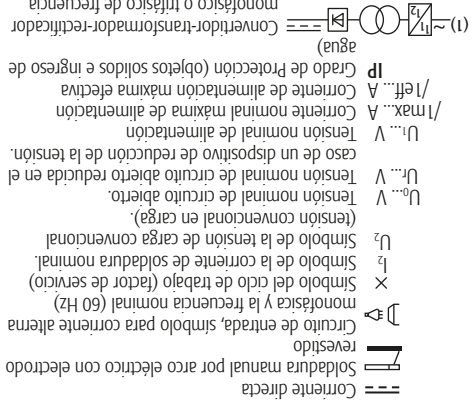

~ Corriente directa
⚡ Soldadura manual por arco eléctrico con electrodo
⚡ Soldadura manual por arco eléctrico
⚡ Sistema de soldadura al arco con protección gaseosa.
⚡ Soldadura de metal inerte y gas activo incluyendo el uso de núcleo fundente

Ejemplos de soldadura

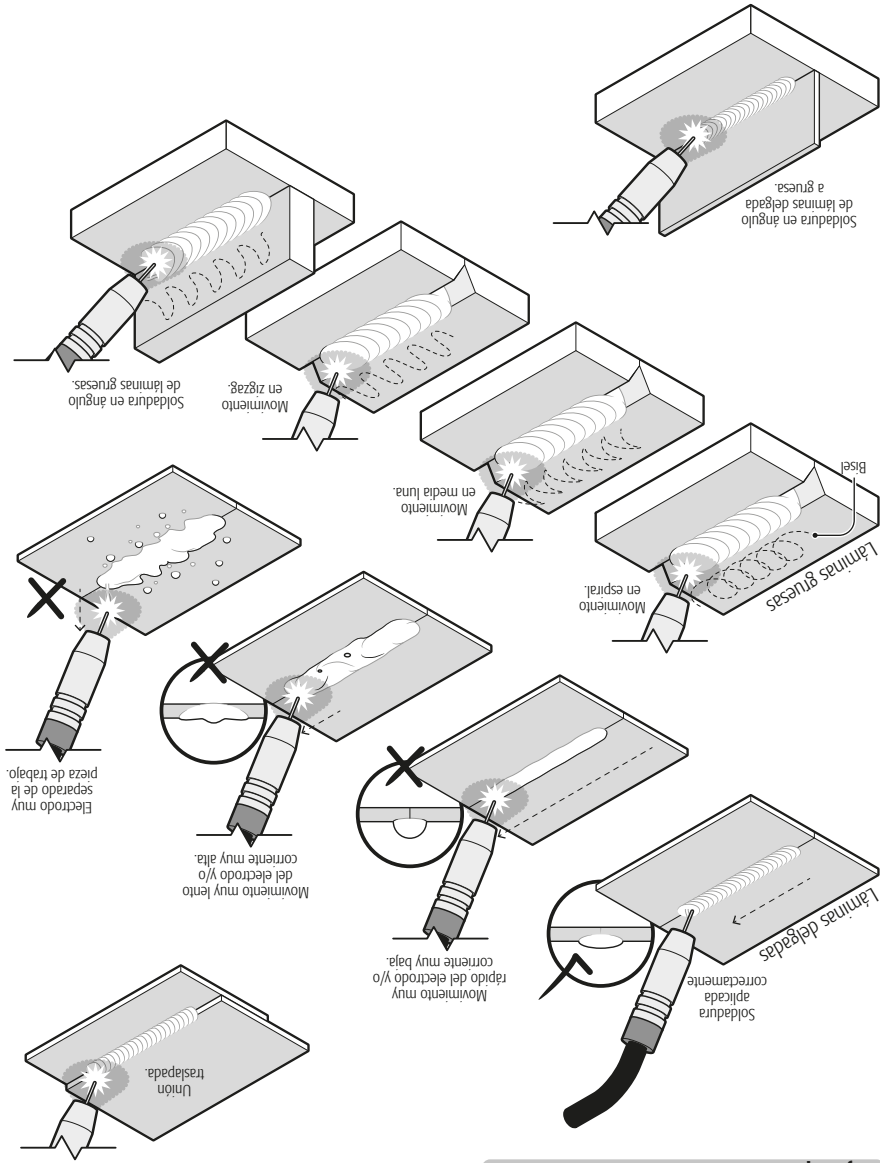

Operación

- Para asegurar el flujo del circuito eléctrico debe de limpiar de 20 mm a 30 mm alrededor de la zona en donde será conectada la pinza para aterrizaz y alrededor de la zona a soldar en las piezas de trabajo.
- Conecte la pinza para aterrizaz a la pieza de trabajo o a la mesa de trabajo donde se apoye la pieza de trabajo.
- Conecte la soldadora a la toma de corriente.
- Una vez que la soldadora esté debidamente instalada, conectada y configurada; y que haya seguido todas las medidas de seguridad correspondientes, puede comenzar el trabajo de soldadura.




- Coloque la careta para soldar.
- Sostenga la antorcha con la mano y apunte la boquilla de contacto hacia la ranura a soldar, en un ángulo de 30° aproximadamente que le permita ver el punto de contacto entre el electrodo y la pieza de trabajo.

- Haga contacto con la punta del microalambre en la pieza de trabajo mientras presiona el gatillo de la antorcha. La corriente generará el arco eléctrico (E) entre la pieza de trabajo y el microalambre (F).

- En el caso de la soldadura FCAW, mientras el microalambre es alimentado, el gas (G) es expulsado para


- proteger el arco.
- Para detener el trabajo libere el gatillo de la antorcha. La corriente dejará de pasar, el microalambre se detendrá al

igual que el flujo de gas.

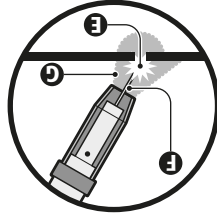

Tipos básicos de unión

1. Entre láminas gruesas con espacio entre la unión a soldar que requiera mayor aportación de material en la unión, se recomienda realizar un movimiento circular con la boquilla.
2. Entre láminas delgadas sin espacio en la unión a soldar, se recomienda hacer un movimiento lineal y continuo con la boquilla, para evitar deformar el material.
3. Entre láminas delgadas superpuestas con orificios previamente taladrados.

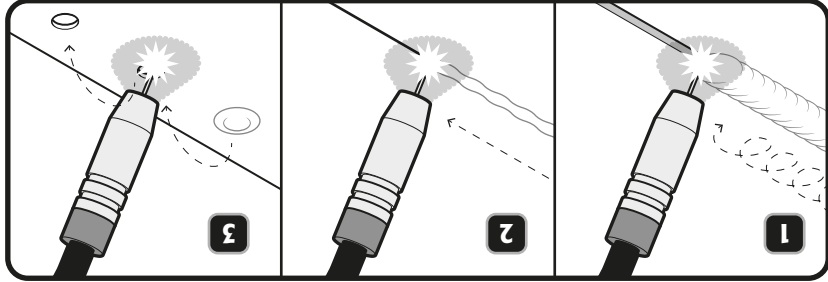

- La soldadora tiene un protector térmico para protegerla de una sobrecarga. Cuando ocurre una sobrecarga la soldadora se apagará automáticamente y la luz de sobrecarga (H) se encenderá. Permita que la unidad se enfríe. El protector térmico reiniciará la unidad cuando la temperatura regrese a los límites seguros.

Protección de sobrecarga

SOMI-130T		
Valor perilla	Tensión de salida (V)	Corriente de salida (A)
1	15,50	30,0
2	15,95	39,0
3	16,05	41,0
4	16,15	43,0
5	16,35	47,0
6	16,85	57,0
7	17,25	65,0
8	17,75	75,0
9	18,25	85,0
10	18,50	90,0

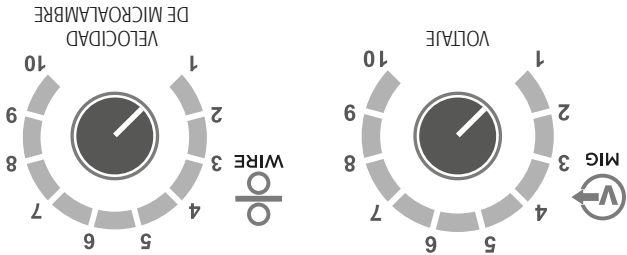


Tabla de equivalencias (selector de tensión y corriente)

Use este control para seleccionar la tensión ó corriente adecuada a el trabajo a realizar, de un valor mínimo (posición 1) a un valor máximo (posición 10).


- Como regla general, las corrientes bajas requieren que el microalambre sea alimentado a baja velocidad. Si es necesario incrementar la corriente de trabajo se debe incrementar igualmente la velocidad del microalambre.
- Para configurar la corriente de trabajo utilice el control la tensión (C).
- Recuerde realizar pruebas en material de desecho con las mismas características que el material a trabajar para determinar la configuración adecuada para el trabajo, ya que además de la corriente y la velocidad del microalambre existen otros factores que intervienen en el desempeño de la soldadura, como el diámetro y características del microalambre, la distancia entre la boquilla y el material de trabajo, el ángulo de la antorcha y la cantidad de gas aportado.

Ajustes

- Encienda el interruptor general (A) que se encuentra en la parte posterior de la soldadora.
- Al encender el interruptor la luz de encendido (B) se prenderá y el ventilador interno arrancará.

Encendido


Puesta en marcha

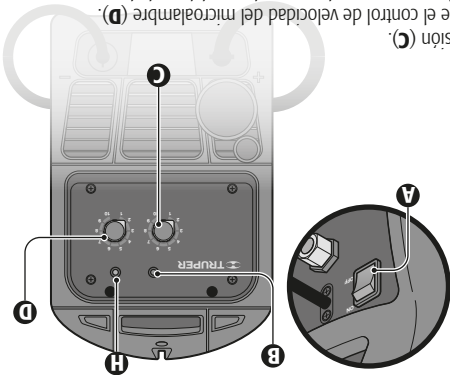

Configuraciones de conexión

- ⚠ ATENCIÓN** • Todas las conexiones en el panel de control deben de estar bien apretadas en sus respectivos tomacorrientes. Para asegurar las conexiones gírelas en dirección a las manecillas del reloj.
- La polaridad del electrodo puede modificarse dependiendo de los requerimientos o necesidades del trabajo de soldadura. Recuerde hacer pruebas en material de desecho para definir la configuración adecuada antes de trabajar sobre la pieza de trabajo.

Soldadura MIG / FCAW

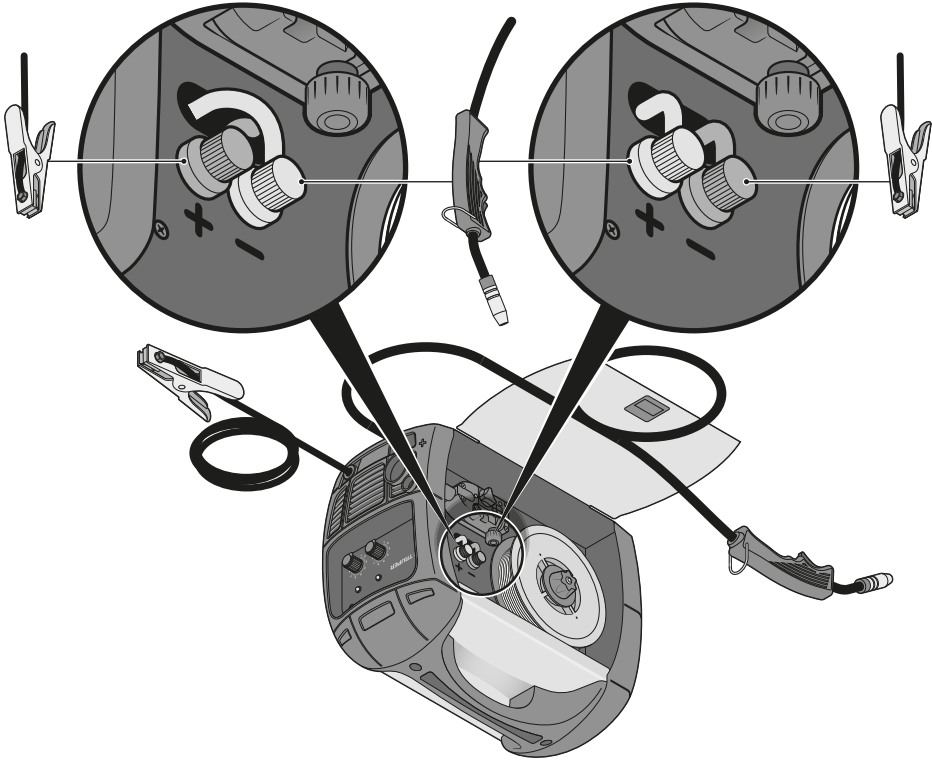


Conexión de la pinza a tierra en la terminal negativa y la conexión de la antorcha (de color rojo) en la terminal positiva. El electrodo recibe el mayor calentamiento. Recomendado para soldadura con gas y microalambre sólido.

Conexión de la antorcha (de color rojo) en la terminal negativa y la pinza a tierra en la terminal positiva. La pieza de trabajo recibe el mayor calentamiento. Recomendado para soldadura sin gas y microalambre con núcleo.

- Conecte la soldadora al suministro eléctrico y encienda el interruptor de la soldadora para verificar el ritmo de alimentación del microalambre.
- La velocidad del microalambre hacia la antorcha se controla desde el panel de control con el control de velocidad del microalambre (**K**).
- Independientemente de la velocidad seleccionada, el microalambre debe de ser alimentado de forma continua y debe detenerse inmediatamente al soltar el gatillo de la antorcha. Si el microalambre sale con dificultad, o no se detiene después de liberar el gatillo, se deben realizar los siguientes ajustes:




- Ajuste la presión sobre el microalambre con la perilla de tensión (**L**). Tome en cuenta que una presión excesiva entorpece la alimentación del microalambre, mientras que una presión insuficiente no logra empujar el microalambre.
- Apriete la perilla del carrete (**M**). Si la perilla está muy floja el carrete podría seguir girando después de soltar el gatillo de la antorcha y la alimentación del microalambre no se detendría inmediatamente.
- Recuerde que el cable de la antorcha debe de estar totalmente desenrollado para que el microalambre circule adecuadamente.
- Corte el microalambre sobrante de tal forma que sobresalga de 8 mm a 10 mm de la boquilla de contacto dependiendo del trabajo a realizar.
- Cierre el gabinete. La soldadora está lista para trabajar.

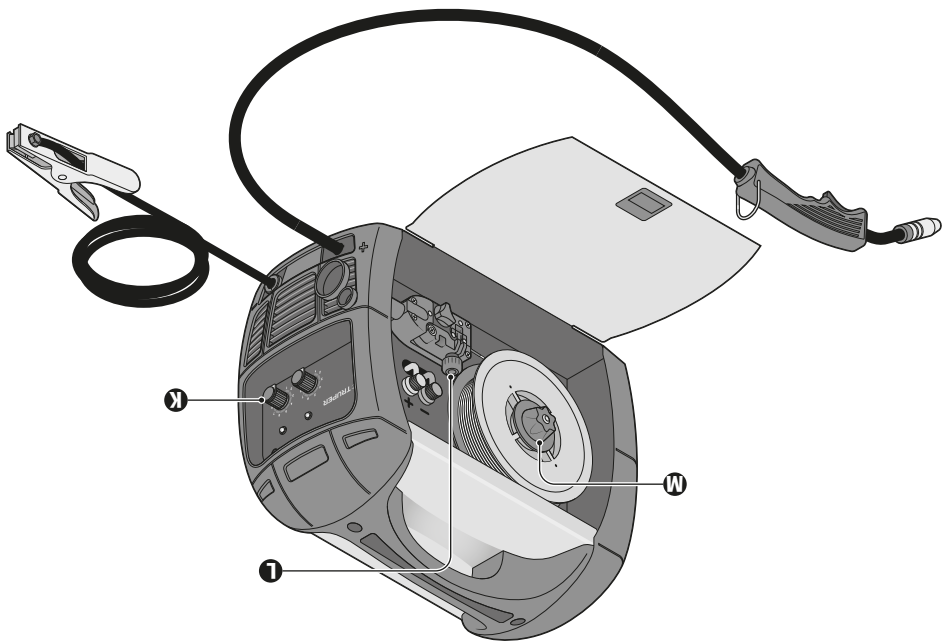

Alimentación de microalambre

1. Afloje la perilla de ajuste (A) del mecanismo de alimentación del alambre.
2. Baje la perilla de ajuste para liberar la cubierta del rodillo.
3. Levante la cubierta del rodillo (G) e introdúzcala por lo menos 30 cm (12") de alambre (H) en la guía del mecanismo de alimentación del alambre.
4. Baje la cubierta del rodillo. Cierre y apriete la perilla de ajuste del mecanismo de alimentación de alambre.
5. El rodillo alimentador cuenta con 2 muescas para alambre de 0,6 mm y 0,8 mm.
6. Para seleccionar la muesca, retire la cubierta del rodillo alimentador dándole media vuelta en sentido horario.
7. Retire el rodillo y colóquelo nuevamente alineando la muesca seleccionada con el paso del microalambre.

8. Sostenga la antorcha para retirar la tobera (I).
9. Desatornille la boquilla de contacto (J) para retirarla y dejar libre la salida de la antorcha.
10. Revise que el interruptor de la soldadora esté en la posición de apagada (OFF) y que la pinza de puesta a tierra esté lejos de la punta de la antorcha.
11. Conecte la soldadora al suministro eléctrico y encienda el interruptor de la soldadora.
12. Coloque la perilla de velocidad del microalambre en la posición 5 ó 6.
13. Desenrede el cable de la antorcha por completo, para que quede lo más derecho posible y presione el gatillo (K) de la antorcha. El microalambre (L) comenzará a ser alimentado a través del cable y la antorcha. Permita que el microalambre salga aproximadamente 10 cm por la salida de la antorcha.
14. Apague la soldadora y desconéctela del suministro eléctrico.
15. Deslice la boquilla de contacto sobre el microalambre y atornillela de nuevo en su lugar.
16. Deslice la tobera por el microalambre y atornillela con cuidado en la salida de la antorcha.

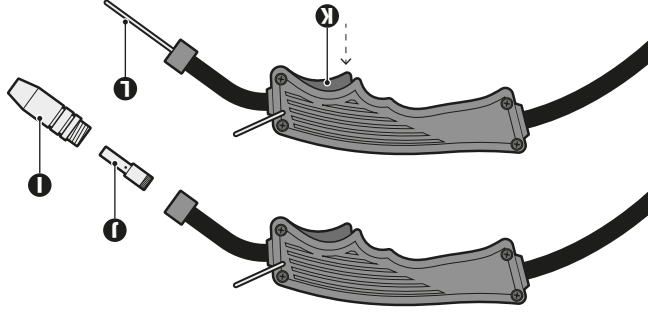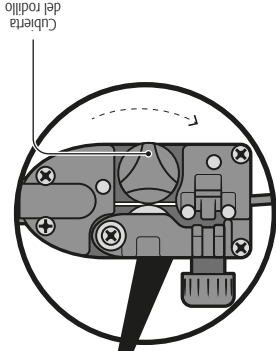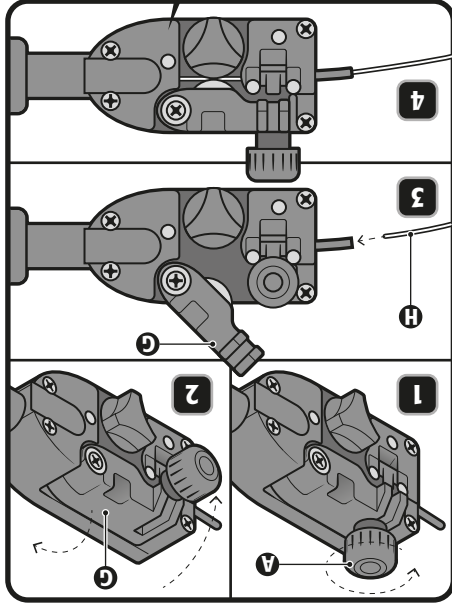

Carrete de microalambre

⚠ ATENCIÓN • Apague y desconecte la soldadora

antes de abrir la puerta del gabinete.

• Empuje hacia arriba el cerrojo del gabinete (1) para

abrirlo y tener acceso al sistema de alimentación del

microalambre.

• Afloje la perilla del retenedor (J) y retire la perilla, el

resorte (O) y el retenedor (N) del eje (K).

• Instale el carrete de microalambre (L) en el eje.

• Coloque de nuevo el retenedor (N), posteriormente

el resorte en el eje (K) y finalmente apriételo con la

perilla (J) lo suficiente para que el carrete de

microalambre gire libremente.

• Con ayuda de unas pinzas libere la punta del

microalambre de la muesca del carrete. Asegúrese que

el microalambre sale de la parte baja del carrete en

dirección al mecanismo de alimentación de


microalambre (M).

• Revise que la punta del microalambre no esté torcida,

doblada o presente alteraciones o rebabas. Corte de

ser necesario para que la punta quede recta y sin

defectos.

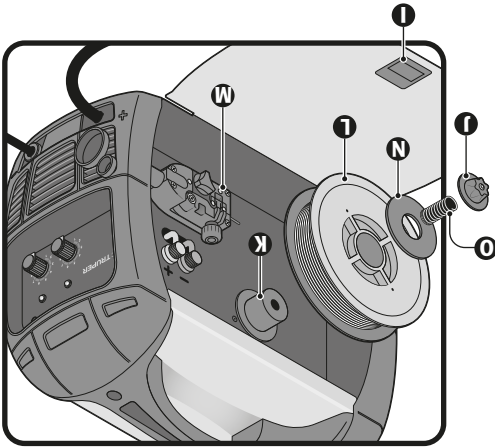

- El diámetro del microalambre depende del grosor del material a soldar. Los diámetros de microalambre pequeños permiten trabajar con rangos bajos de energía, aportan menos material a la soldadura y son fáciles de controlar, mientras que los diámetros más grandes de microalambre requieren mayor energía para fundir el electrodos, aportan más material a la soldadura y son más difíciles de controlar.
- La soldadura puede utilizar alambres de diferentes materiales y características, como alambres sólidos para soldadura con gas, alambres con núcleo para soldadura sin gas, o alambres de aluminio para soldadura de aluminio; lea las especificaciones del fabricante del carrete que vaya a usar para verificar que el microalambre sea adecuado para el trabajo antes de instalarlo en la soldadora.
- **⚠ ATENCIÓN** • Verifique que el diámetro de la boquilla de contacto de la antorcha coincida con el diámetro del microalambre instalado en la soldadora, de lo contrario el paso del microalambre puede bloquearse.

Cilindro de gas (MIG)

⚠ ATENCIÓN • Cuidar de no dañar o poner en riesgo la válvula o el cilindro de gas. Los cilindros pueden explotar si son dañados.


• Coloque el cilindro de gas cerca de la soldadora y en un lugar seguro para evitar que se caiga.

⚠ ATENCIÓN Tome en cuenta todas las indicaciones y advertencias de seguridad de este instructivo al realizar las conexiones.

• Purgue el cilindro como se indica en la página 6, en el apartado de "Manejo de los cilindros de gas".

• Los cilindros de CO₂ tienen válvulas que se pueden atomizar directamente a los reguladores. Los cilindros de gas Argón o mezclas de Argón necesitan de un adaptador de punta redondeada (A) para conectar un regulador.

• Apriete la conexión del regulador a la válvula del cilindro con una llave inglesa.

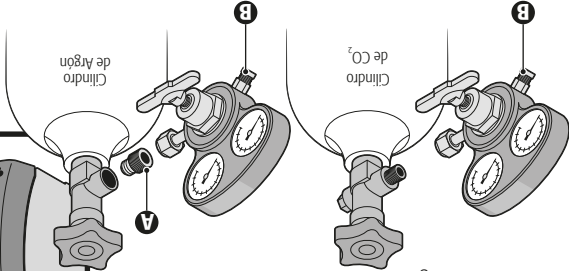

Conexión de gas (MIG)

• Conecte un extremo de la manguera en la salida del regulador (B) y el otro extremo en la entrada de gas de la soldadora (C). Apriete las dos conexiones para asegurar que el sistema esté bien sellado.

• Antes de abrir la válvula del cilindro, cierre la válvula del regulador girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando abra la válvula del cilindro, asegúrese que el regulador no apunte hacia usted.

• Coloque la tasa de flujo del regulador a 5 L/min - 8 L/min. La tasa de flujo depende del material que va a soldar y de la presencia de rátagas de viento que puedan alterar el flujo del gas.

• Para soldar acero bajo en carbono y la mayoría de las tareas se utiliza CO₂, aunque el proceso expulsa muchas proyecciones.


• El CO₂ mezclado con Argón reduce las proyecciones durante el trabajo.

• Para la soldadura de aluminio se debe utilizar Argón.

⚠ ATENCIÓN

Para mejores resultados, re recomendamos usar piezas y accesorios originales marca Truper, tales como: AN-SOMI-130, BOQ-SOMI-130/210, TOB-SOMI-130/210, P-SOMI

⚠ ATENCIÓN • La soldadora con microalambre puede utilizarse con o sin gas dependiendo de los requerimientos del trabajo o del tipo de microalambre utilizado: • Microalambre sólido (CMAW). Se requiere de gas para proteger el arco eléctrico. • Microalambre con núcleo fundente (FCAMV). No se requiere de gas pues la combustión del núcleo del microalambre desprende los gases necesarios para proteger el arco eléctrico.

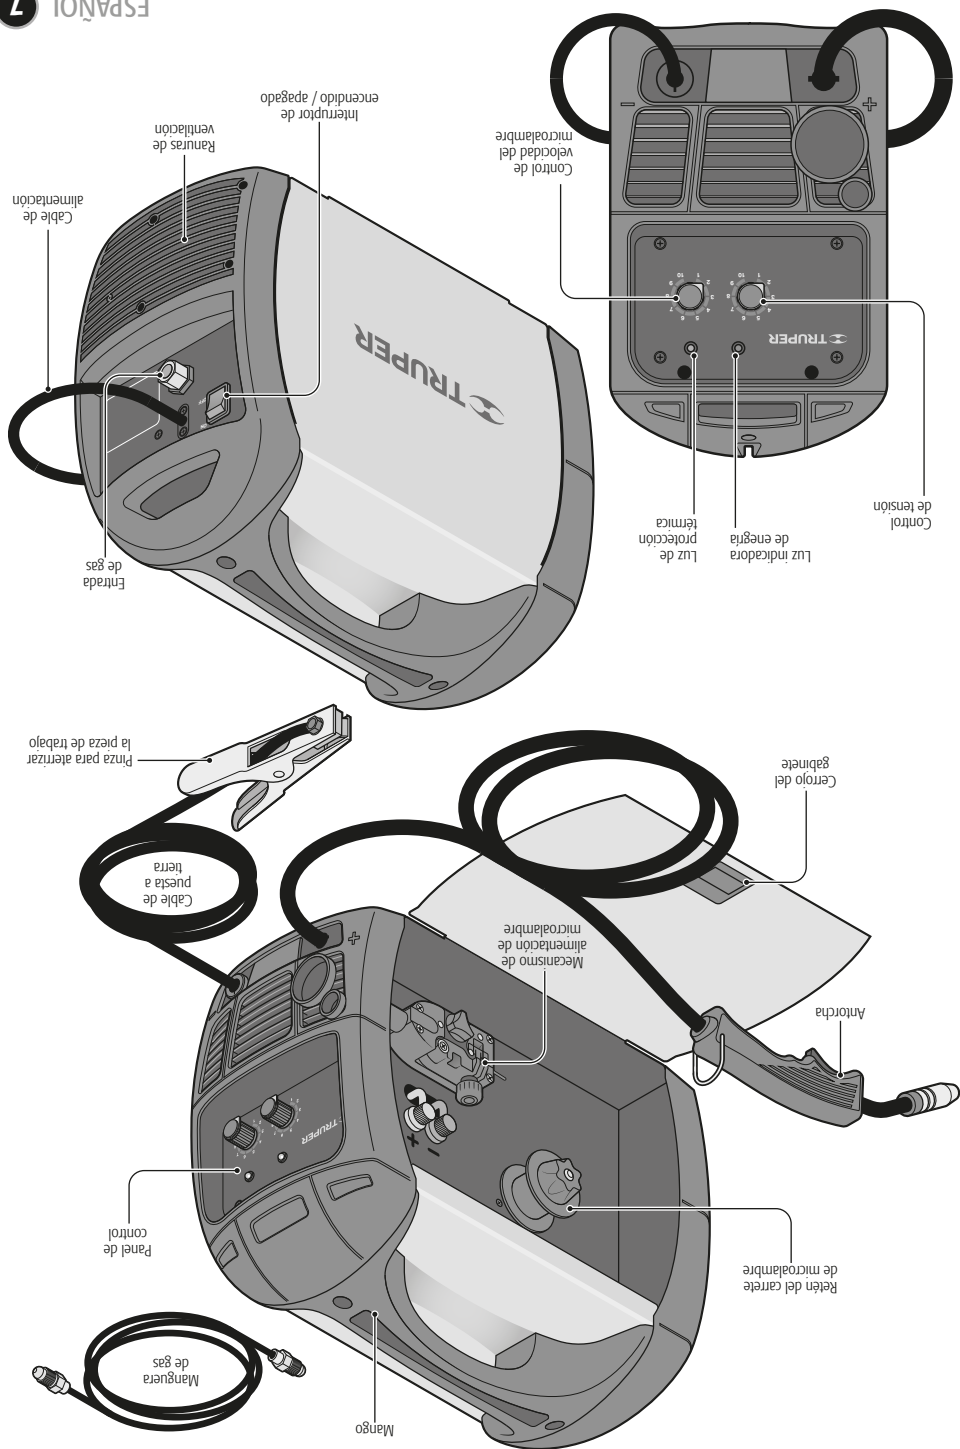

Partes

Para evitar incendios

-  **ADVERTENCIA** • Tenga siempre a mano un extintor en buenas condiciones.
-  **ADVERTENCIA** • No debe haber materiales inflamables o explosivos en el área de trabajo (a no menos de 11 metros). No realice trabajos de soldadura en lugares en donde las chispas puedan alcanzar o caer sobre material inflamable o explosivo.

Para evitar lesiones y accidentes

-  **ADVERTENCIA** • Riesgo de choque eléctrico: Un choque eléctrico o proveniente del electrodo de soldadura puede causar la muerte. No soldar en la lluvia o en la nieve. No tocar el electrodo con las manos desnudas. No utilice guantes húmedos o dañados. Protección de personas contra choques eléctricos: aislarse de la pieza de trabajo. No abra el envolvente del equipo.
-  **ADVERTENCIA** • Las chispas de soldadura pueden causar explosión o incendio.
-  **ADVERTENCIA** • Riesgo generado por el arco: Las radiaciones de arco pueden quemar los ojos y dañar la piel. Utilizar careta y gafas de protección. Utilizar protección para los oídos y ropa de protección de manera que se proteja la piel hasta la altura del cuello. Utilice protección completa del cuerpo.
-  **ADVERTENCIA** • Riesgo inducido por campos electromagnéticos: La corriente de soldadura produce campo electromagnético. Nunca enrollar los cables de la soldadura alrededor del cuerpo. Colocar juntos y paralelos los dos cables de soldadura de forma que los campos de cada uno se contrasten.
-  **ADVERTENCIA** • No utilice la fuente de poder de soldadura para descongelar tubería.
-  **ADVERTENCIA** • Nunca permita que personas sin experiencia desmonten o regulen el aparato de soldar.
-  **ADVERTENCIA** • Asegúrese que tanto el operador como la soldadora estén fuera de la trayectoria de caída de las chispas y residuos originados por el proceso de soldadura.
-  **ADVERTENCIA** • La soldadora se debe operar en un sitio protegido del sol y la lluvia, alejada de sitios donde haya vibraciones violentas.
-  **ADVERTENCIA** • Debe haber un espacio de 50 cm alrededor de la soldadora para rango de temperatura de -25 °C a +55 °C.
-  **ADVERTENCIA** • Debe haber un espacio de 50 cm alrededor de la soldadora para que tenga buena ventilación.
-  **ADVERTENCIA** • Asegúrese que ningún objeto extraño de metal esté dentro de la soldadora.
-  **ADVERTENCIA** • Cualquier problema con la soldadora que no pueda ser resuelto por el operador haciendo los debidos ajustes para un buen proceso de soldadura deben de ser **TRUPER**, por ningún motivo intente abrir la cubierta de la soldadora para realizar cualquier tipo de mantenimiento.

Equipo de protección para soldadura

-  **ADVERTENCIA** • Use careta para soldar para proteger sus ojos y su cara cuando trabaje con la soldadora. Asegúrese que el lente de sombra de la careta sea el adecuado para el proceso de soldadura a realizar.
-  **ADVERTENCIA** • Utilice guantes de cuero especiales para soldar, así como pechos y pantalones de cuero.
-  • Utilice ropa de protección robusta y manga larga, de materiales resistentes a la llama como lana o cuero.
-  • Utilice biombo o cortinas especiales para aislar el lugar de trabajo del paso de transientes y protegerlos de las chispas, destellos y escaras originados por el proceso de soldadura.
-  • Los bancos y mesas de trabajo donde descansen las piezas a trabajar deberán de contar con orificios o ranuras que dejen pasar con facilidad los residuos originados por el proceso de soldadura.

Para evitar descargas eléctricas

-  **ADVERTENCIA** • Verifique que exista una conexión segura de los cables de entrada y salida, que estén correctamente aislados y con sus conexiones en buen estado (revise y elimine cualquier posibilidad de corto circuito).
-  **ADVERTENCIA** • Confirme que la soldadora tenga una conexión a tierra confiable.
-  **ADVERTENCIA** • No exponga la soldadora a la lluvia o condiciones de humedad.
-  **ADVERTENCIA** • Manténgase aislado de la pieza de trabajo y tierra pisando tapetes aislantes y secos.
-  **PELIGRO** • Por ningún motivo toque los dos polos del circuito de la soldadora (varilla y pieza de trabajo).
-  **ADVERTENCIA** • No intente ajustar el voltaje de la soldadora cuando esté realizando el trabajo de soldadura.
-  **ADVERTENCIA** • Conecte el puzza de tierra a la pieza de trabajo lo más cerca posible de la zona de soldadura para evitar que la corriente fluya por grandes distancias y así eliminar la posibilidad de un corto circuito.

Para evitar riesgos para la salud

-  **ADVERTENCIA** • Los vapores y gases producidos durante el trabajo de soldadura son peligrosos para la salud.
-  **ADVERTENCIA** • No respire los humos y gases del proceso adecuados.
-  **PELIGRO** • Si la ventilación es pobre utilice un respirador autónomo adecuado, ya que los gases de protección generados por la soldadura pueden desplazar el aire y causar un accidente fatal.
-  **ADVERTENCIA** • No opere la soldadora cerca de desengrasantes, limpiadores o envases de aerosol, ya que el calor y radiación del proceso de soldadura pueden reaccionar con los vapores formando gases tóxicos.
-  **ADVERTENCIA** • Evite realizar soldaduras en metales tóxicos. De lo contrario renueva el recubrimiento del área de soldadura, asegúrese de que el área esté bien ventilada o utilice un respirador autónomo adecuado.

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA! Lea detenidamente todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones que se enlistan a continuación. La omisión de alguna de ellas puede dar como resultado un choque eléctrico, incendio y/o daño serio. **Conserve las advertencias y las instrucciones para futuras referencias.**

No sobrepase su campo de acción. Mantenga ambos pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

Este pediente un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas. Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa, el pelo suelto o las joyas pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

En caso de contar con dispositivos de extracción y recolección de polvo conectados a la herramienta, verifique sus conexiones y úselos correctamente. El uso de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

Uso y cuidados de la herramienta

No fuerce la herramienta. Use la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.

La herramienta adecuada hace un trabajo mejor y más seguro cuando se usa al ritmo para el que fue diseñado.

No use la herramienta si el interruptor no funciona. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda encenderse o apagarse es peligrosa y debe repararse antes de ser operada.

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenarla.

Estas medidas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente. Almacene las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita su manejo por personas no familiarizadas con las herramientas o con las instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos no entrenadas. Dele mantenimiento a la herramienta. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar su operación. Repare cualquier daño antes de usar la herramienta.

Muchos accidentes son causados por el escaso mantenimiento de las herramientas.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios. Los accesorios de corte en buenas condiciones son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.

El uso de la herramienta para aplicaciones diferentes para las que está diseñada podría causar una situación de peligro.

Servicio

Repare la herramienta en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** usando sólo piezas de repuesto idénticas.

Para mantener la seguridad de la herramienta.

Área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.

Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a accidentes.

No maneje la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquido, gas o polvo inflamables.

Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender material inflamable.

Mantenga alejados a los niños y curiosos cuando opere la herramienta.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica

La clavija de la herramienta debe coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique una clavija. No use ningún tipo de adaptador para clavijas de herramientas puestas a tierra.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.

No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

No fuerce el cable. Nunca use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, ollas afiladas o piezas en movimiento.

Cuando maneje una herramienta en exteriores, use una extensión especial para uso en exteriores.

El uso de una extensión adecuada para exteriores reduce el riesgo de choque eléctrico.

Si el uso de la herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).

El uso de un GFCI reduce el riesgo de choque eléctrico.

Seguridad personal

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta. No la use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción mientras maneja la herramienta puede causar un daño personal.

Use siempre protección para los ojos.


El uso de equipo de seguridad como lentes de seguridad, mascarilla antipolvo, zapatos antistáticos, casco y protección para los oídos en condiciones apropiadas, reduce de manera significativa los daños personales.

Evite arreglos accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en posición "apagado" antes de conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería o transportar la herramienta.

Transportar herramientas eléctricas que tienen el interruptor o "encendido" puede causar accidentes.

Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.

Las llaves o herramientas que quedan en las partes rotativas de la herramienta pueden causar un daño personal.

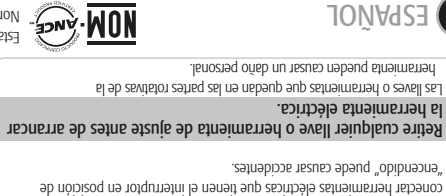

SOMI-130T

Código	13192	Descripción	Soldadora de microalambre
--------	-------	-------------	---------------------------

Tensión	127 V ~	Frecuencia	60 Hz
Corriente	22.6 A	Capacidad nominal de entrada	2.8 kVA

Salida


Proceso de soldadura	MIG / FCAW
Tensión de circuito abierto	57 V c.c.
Rango de corriente	30 A - 90 A c.c.
Ciclo de trabajo	60% - 6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso.
Diámetro de microalambre	0.023" - 0.031" (0.6 mm - 0.8 mm) para MIG 0.031" - 0.035" (0.8 mm - 0.9 mm) para FCAW
Velocidad de microalambre	1.5 m/min - 8.5 m/min
Tipo de enfriamiento	Forzado con ventilador
Los valores de salida especificada están dados a una temperatura de 20 °C. A temperaturas mayores el ciclo de trabajo puede reducirse.	

Aislamiento	Clase I
Conductores	12 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Y
La clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento básico.
La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase F

Requerimientos eléctricos

- ADVERTENCIA** En el caso de fallas o averías, la conexión a tierra provee una trayectoria con resistencia mínima para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Esta herramienta está equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor a tierra y una clavija con conexión a tierra. La clavija debe estar conectada a una entrada que se encuentre instalada y aterrizada de acuerdo con todos los códigos locales.
- ADVERTENCIA** No modifique la clavija provista. Si la clavija no ajusta a la salida, adquiere la salida apropiada instalada por un electricista calificado.

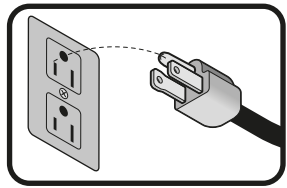

- Si utiliza la soldadora junto a mas herramientas con la misma tierra conéctelas en paralelo, nunca en serie.
- El calibre del cable conductor de tierra no puede ser de menor calibre que el cable de suministro eléctrico.
- La conexión a la fuente de energía debe realizarse por un profesional en electricidad.
- Confirme siempre que la tensión de la conexión de entrada, estipulado en la placa de información de la soldadora, coincide con la tensión del suministro eléctrico.
- **ATENCIÓN** El calibre del cable del suministro eléctrico debe cumplir con los siguientes requisitos:

Interruptor	≥ 30 A
Fusible (Corriente nominal de trabajo)	30 A (*)
Alambre eléctrico	≥ 2.5 mm²

* La corriente de fusión del fusible es el doble de su corriente nominal.

- En caso de requerir extensiones entre la soldadora y la pieza de trabajo se debe aumentar el calibre del cable de soldar para mantener la salida de energía de la soldadora con una caída potencial no mayor a 4 V

 Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 16).

 Se recomienda utilizar una extensión calibre **12 AWG** (3.31 mm) y conectar en un

THERMAL PROTECT
Cuando la máquina se SOBRECALIENTA, se activará el protector térmico, apagando la soldadora y encendiendo la luz LED de ALARMA.
Deje enfriar la soldadora por 15 minutos y vuelva a encenderla.



Recomendaciones de uso y cuidados

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias. Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

ATENCIÓN


- 3** Especificaciones técnicas.
- 3** Requerimientos eléctricos.
- 4**  Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas.
- 5**  Advertencias de Seguridad para uso de soldadoras.
- 7** Partes.
- 8** Instalación.
- 12** Puesta en marcha.
- 16** Mantenimiento.
- 17** Solución de problemas.
- 19** Centros de Servicio Autorizados.
- 20** Póliza de Garantía.

Instructivo de

Soldadora de microalambre

130 A

Este instructivo es para:
Código Modelo
13192 SOMI-130T

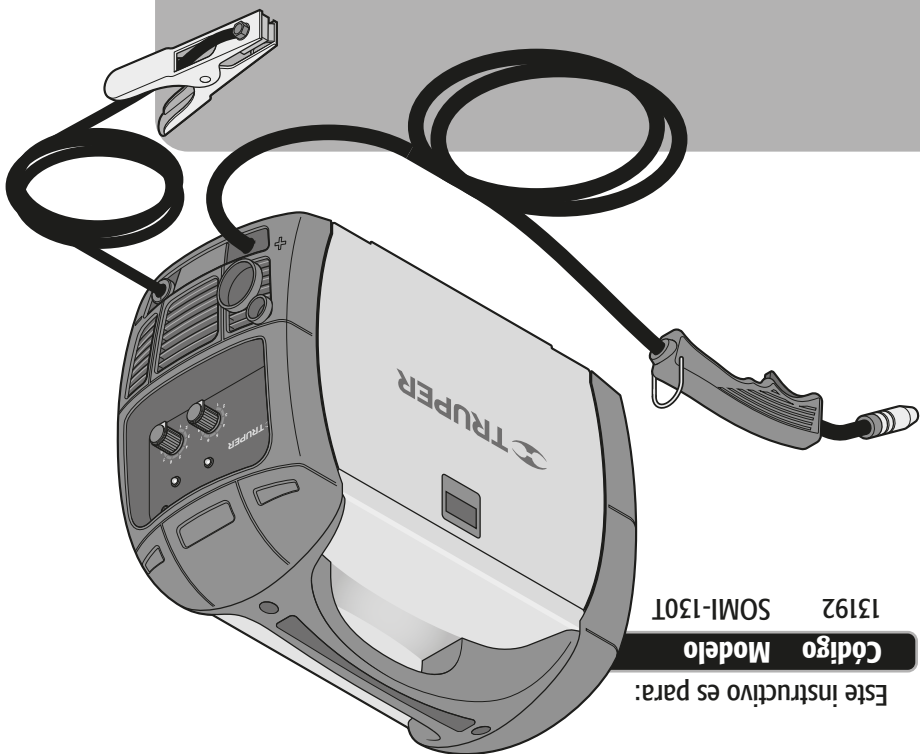

SOMI-130T



ATENCIÓN

Lea este Instructivo por completo
antes de usar la herramienta.

